

古いタイプの元栓を使用していませんか？




! 写真のようなガスの元栓には、誤ってつまみを開いた時にガスを止める「ヒューズ機構」が内蔵されていないため、平成9年4月以降、**法律で使用が禁止**されています。

誤開放とは **??**


ガス器具が接続されていない元栓のつまみを間違えて開けてしまうことを言います。

! ガスの元栓による事故のうち
80%以上が誤開放事故

元栓による事故の割合

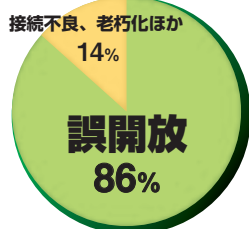

元栓誤開放事故の内訳

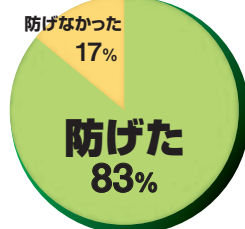

平成13～21年に発生したガスの元栓による事故のうち86% (60件) が**誤開放**事故で、そのうち83% (50件) は最新の元栓 (ON・OFFヒューズタイプ等) であれば防ぐことができた事故でした。

(経済産業省・LPガス一般消費者事故集計表より作成)



! 非常に危険なので、直ちに最新の元栓に交換してください

最新の元栓 (例) ▶▶▶



ON・OFF ヒューズタイプ



リターンヒューズタイプ




ガスコンセント

※ガスメーターからガス器具までのガス設備はお客様の持ち物なので、費用はお客様の負担となります。

！瞬間湯沸器やふろがまに ゴム管を使用していませんか？

ゴム管を燃焼器用ホースに交換

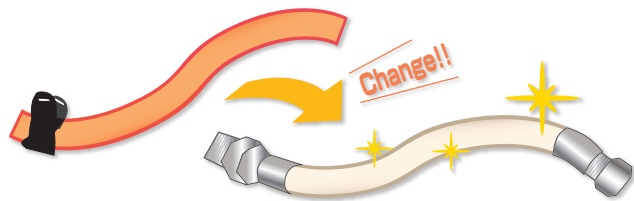

元栓やガス器具とをねじで接続するホースです。ホース抜けの心配がなく、ゴム管に比べて丈夫で安全です。

固定式燃焼器（瞬間湯沸器、ふろがま等）へのゴム管使用は**法律で禁止**されています。直ちに写真のような専用のホース（燃焼器用ホース等）に交換してください。

たとえば…

瞬間湯沸器の場合



改善
しましょう

改善例



たとえば…

屋内ふろがまの場合



改善
しましょう

改善例



たとえば…

屋外ふろがまの場合



改善
しましょう

改善例



※元栓もホースに適合したものに交換する必要があります。詳しくはLPガス販売事業者等にお問合わせください。

お問い合わせ先

JLIA

発行：(社)日本エルピーガス供給機器工業会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目5番2号エアチャイナビル6F

TEL 03 (3502) 1361 FAX 03 (3593) 0758

URL <http://www.jlia-spa.or.jp/>